
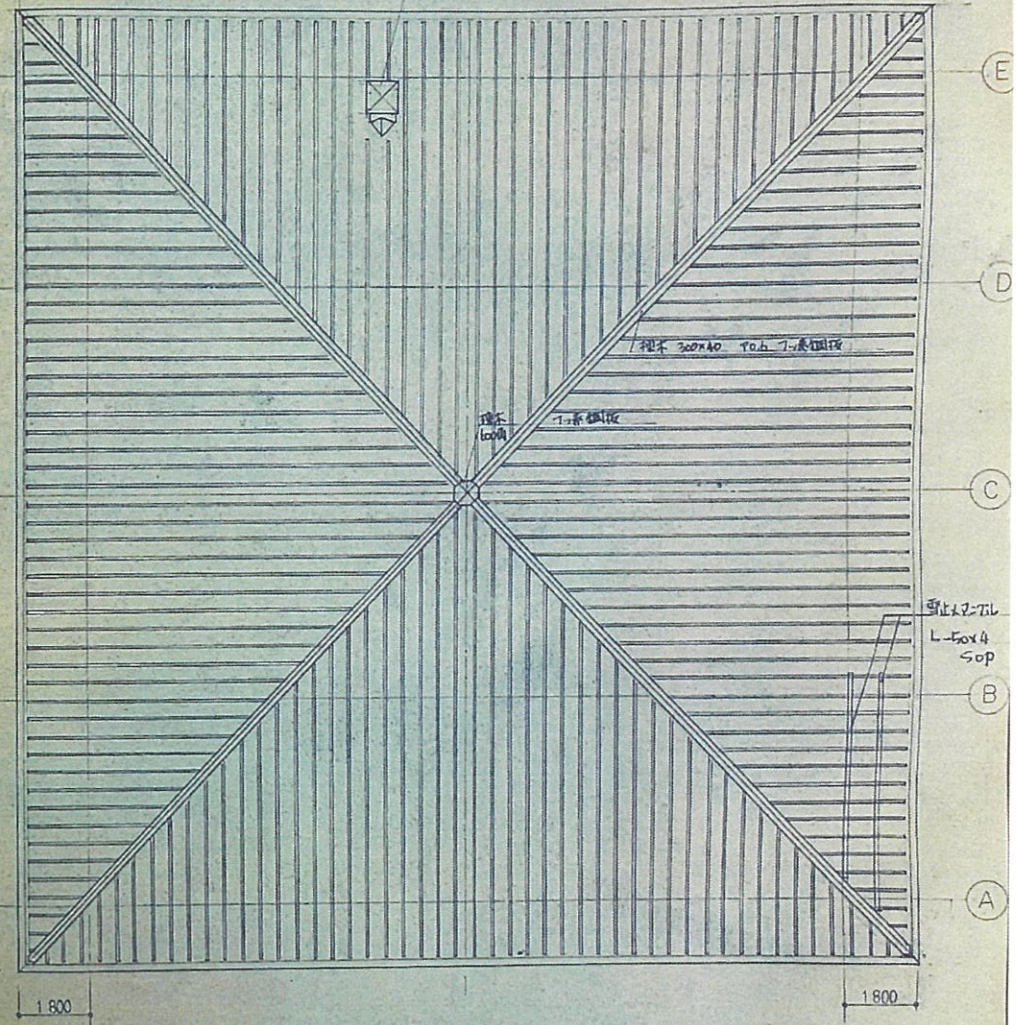


アスベスト建材除去工事 施行箇所

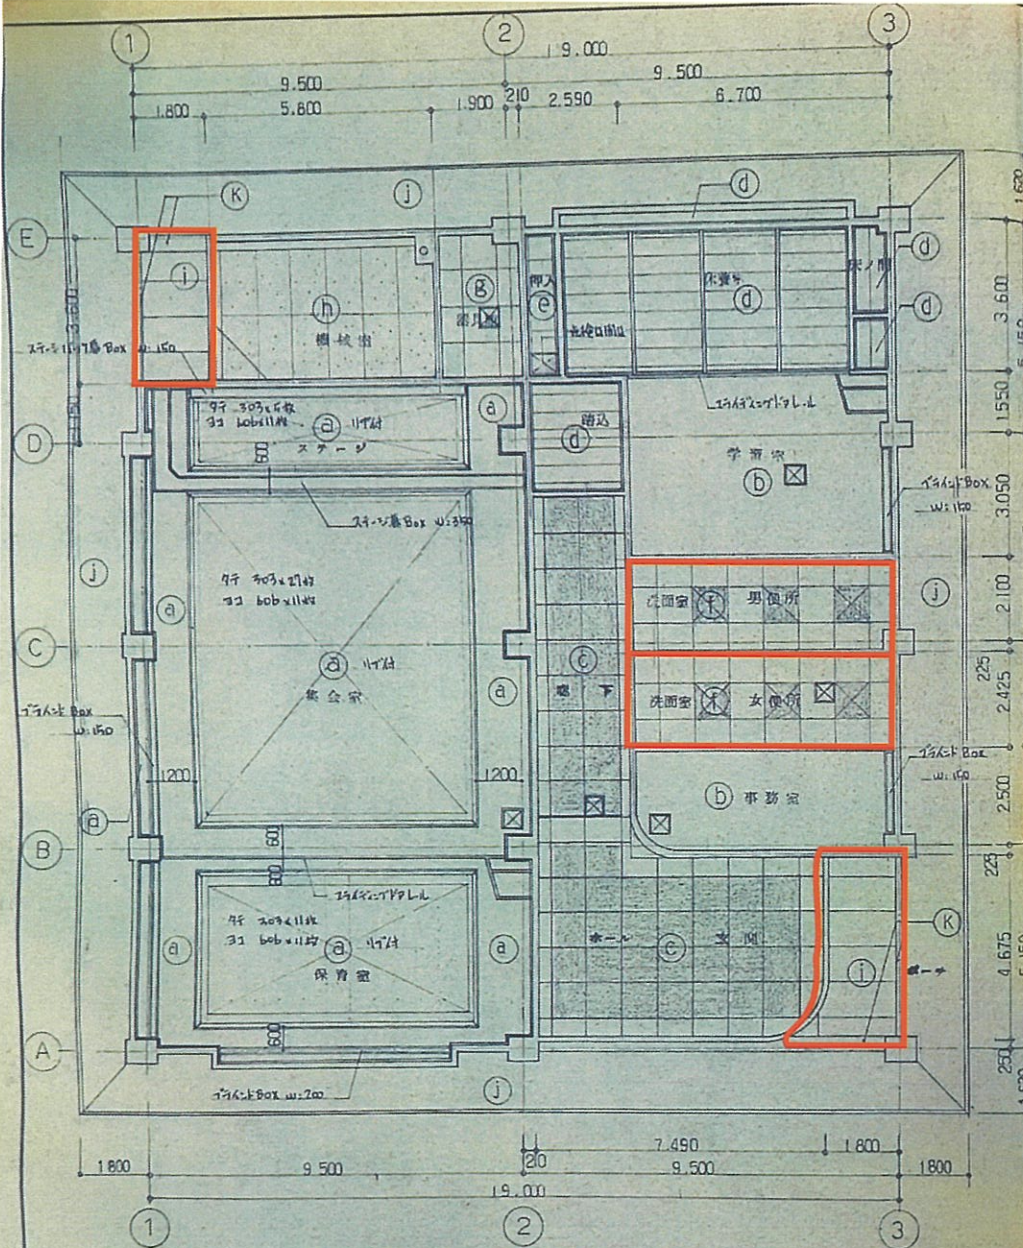

屋根伏図 1:100

天井伏図

1:100

(a)	79.0% 石膏ボード下地 12.5% ロックウール断熱材貼付 (一部剥離)	(g)	79.0% 石膏ボード目地貼付 EP
(b)	79.0% 石膏ボード下地 19.5% ロックウール断熱材貼付	(h)	石膏ボード目地貼付 EP
(c)	79.0% 石膏ボード目地貼付 EP (一部剥離)	(i)	76.0% プレキャストコンクリート目地貼付 VP
(d)	79.0% 石膏ボード下地 12.5% ロックウール断熱材貼付	(j)	コンクリート打設面 (79.0% コンクリート目地貼付)
(e)	79.0% 石膏ボード下地 12.5% ロックウール断熱材貼付	(k)	コンクリート打設面 (79.0% コンクリート目地貼付)
(f)	76.0% 石膏ボード目地貼付 76.0% VP (一部剥離)	(x)	天井点検口 79.0% 79.0%

工事名	藤ヶ森地区学習等供用施設新設			工事
図面名	DATE	SCALE	SHEET NO.	
天井伏図		1:100		
屋根伏図	DRAWN BY	SUBMITTED BY	A-13	



(株) MADO 建築総合設計

1 級建築士 第41755号
手塚 正雄

分 析 結 果 報 告 書

委 託 番 号 委託第339号

委 託 名 町有集会施設アスベスト含有調査業務委託

採 取 場 所 藤ヶ森地区生活会館

採 取 日 令和 7 年 9 月 3 0 日

有限会社 東興技術メンテ



石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG32059-75427

令和7年10月6日

おいらせ町長 成田 隆 殿




ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

- 【 件 名 】 委託第339号 町有集会施設アスベスト含有調査業務委託
【 試 料 名 称 】 軒天外壁塗材①②
【建物名称、採取箇所等】 藤ヶ森地区生活会館 軒天
【 採 取 場 所 住 所 】 おいらせ町新助川原46-2
【 採 取 日 】 令和7年9月30日 【 採 取 者 】 ㈲東興技術メンテナンス 町屋健吾 (一般建築物石綿含有建材調査者)
【 分 析 日 】 令和7年10月3日
【 分 析 方 法 】 JIS A 1481-1 (2016)
【分析者及び講習機関等】 齊藤 洋介 (一社)日本環境測定分析協会 (建材中のアスベスト定性分析技能試験 受験No. T9-057)
【 前 処 理 方 法 】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果 (推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソライト	アモサイト	クロントライト	トルモライト	アグチライト	アンソファライト
1	黄白	10%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	薄茶	90%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真

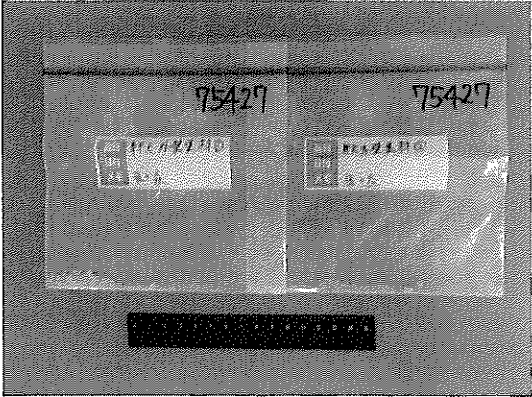

石綿の有無	無
備考) 特になし	


※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG32059-75428

令和7年10月6日

おいらせ町長 成田 隆 殿

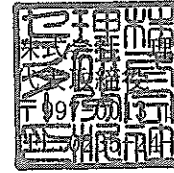


分析者 菅原 誠
〒091-5013 青森県鶴岡市虹形町18-17
TEL: 0192-4427 FAX: 0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

【件名】 委託第339号 町有集会施設アスベスト含有調査業務委託
【試料名称】 外壁シーリング①②③
【建物名称、採取箇所等】 藤ヶ森地区生活会館 外壁
【採取場所住所】 おいらせ町新助川原46-2
【採取日】 令和7年9月30日 【採取者】 南東興技術メンテナンス 町屋健吾（一般建築物石綿含有建材調査者）
【分析日】 令和7年10月3日
【分析方法】 JIS A 1481-1(2016)
【分析者及び講習機関等】 齊藤 洋介 （一社）日本環境測定分析協会（建材中のアスベスト定性分析技能試験 受験No. T9-057）
【前処理方法】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果（推定石綿質量分率）								
層	色	比率	クリソライト	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチライト	アンソファイト
1	薄橙	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	茶	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
3	白	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
4	灰	85%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真

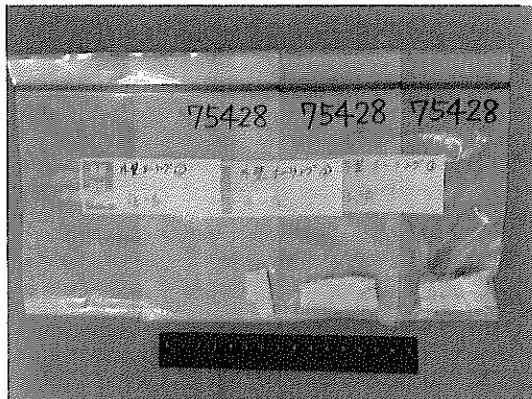

石綿の有無	無
備考) 特になし	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際（採取現場やそのものの建材）とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG32059-75429

令和7年10月6日

おいらせ町長 成田 隆 殿




ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

- 【 件 名 】 委託第339号 町有集会施設アスベスト含有調査業務委託
【 試 料 名 称 】 窓廻りシーリング①②③
【建物名称、採取箇所等】 藤ヶ森地区生活会館 窓廻り
【 採 取 場 所 住 所 】 おいらせ町新助川原46-2
【 採 取 日 】 令和7年9月30日 【 採 取 者 】 ㈱東興技術メンテナンス 町屋健吾(一般建築物石綿含有建材調査者)
【 分 析 日 】 令和7年10月3日
【 分 析 方 法 】 JIS A 1481-1(2016)
【分析者及び講習機関等】 齊藤 洋介 (一社)日本環境測定分析協会(建材中のアスベスト定性分析技能試験 受験No. T9-057)
【 前 処 理 方 法 】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチナライト	アンソファイト
1	灰	35%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	灰	60%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
3	黄	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真

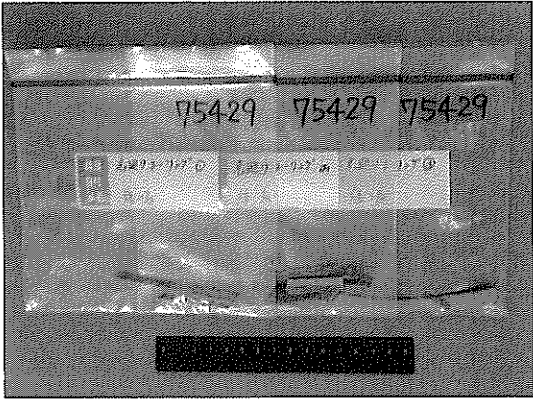

石綿の有無	無
備考) 特になし	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG32059-75430

令和7年10月6日

おいらせ町長 成田 隆 殿




ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

- 【 件 名 】 委託第339号 町有集会施設アスベスト含有調査業務委託
【 試 料 名 称 】 外壁塗材①②③
【建物名称、採取箇所等】 藤ヶ森地区生活会館 外壁
【 採 取 場 所 住 所 】 おいらせ町新助川原46-2
【 採 取 日 】 令和7年9月30日 【 採 取 者 】 尚東興技術メンテナンス 町屋健吾(一般建築物石綿含有建材調査者)
【 分 析 日 】 令和7年10月3日
【 分 析 方 法 】 JIS A 1481-1(2016)
【分析者及び講習機関等】 齊藤 洋介 (一社)日本環境測定分析協会(建材中のアスベスト定性分析技能試験 受験No. T9-057)
【 前 処 理 方 法 】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソライト	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト
1	桃	30%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	白	70%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真

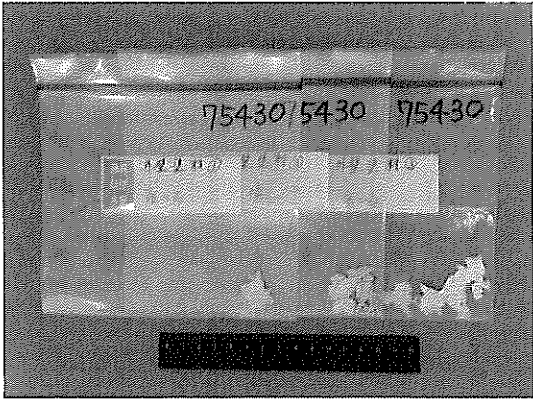

石綿の有無	無
備考) 特になし	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。